

Электроагрегат бензиновый
KGE12E3 / KGE12EA3 / KGE12EA03
KGE12E / KGE12EA / KGE12EA0



**Технический паспорт
и инструкция по эксплуатации**

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение бензогенератора Kipor!

Мы уверены, что Вы будете довольны Вашим выбором, так как нашей целью является поставка высококачественного, надёжного и современного оборудования, удовлетворяющего запросам самых требовательных потребителей!

В данном руководстве отражена вся информация, необходимая для безопасного, надёжного и комфорtnого использования бензогенератора (далее по тексту – «генератора»).

Просим Вас ознакомиться с данным руководством.



ВНИМАНИЕ:

1. Используйте масло типа 10W-30. Замените масло после первых 10 часов работы генератора.
2. Не подключайте генератор к сетям общего пользования.
3. Более детальную информацию по эксплуатации и обслуживанию двигателя Вы можете найти в нашем Руководстве по эксплуатации двигателя.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные элементы и узлы
2. Подготовка к работе
3. Меры предосторожности
4. Прогрев
5. Пуск
6. Остановка
7. Выявление неисправностей
8. Неисправности и способы их устранения
9. Электрические схемы
10. Свидетельство о приемке

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ.

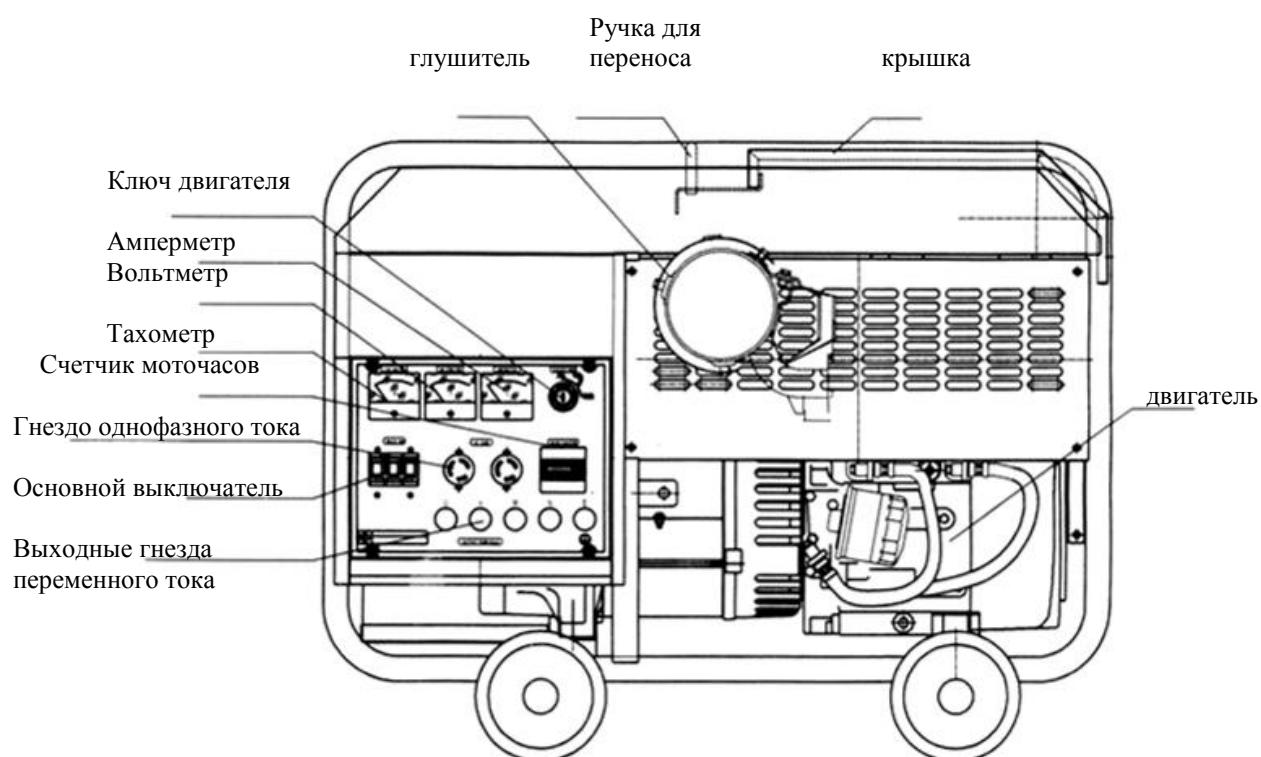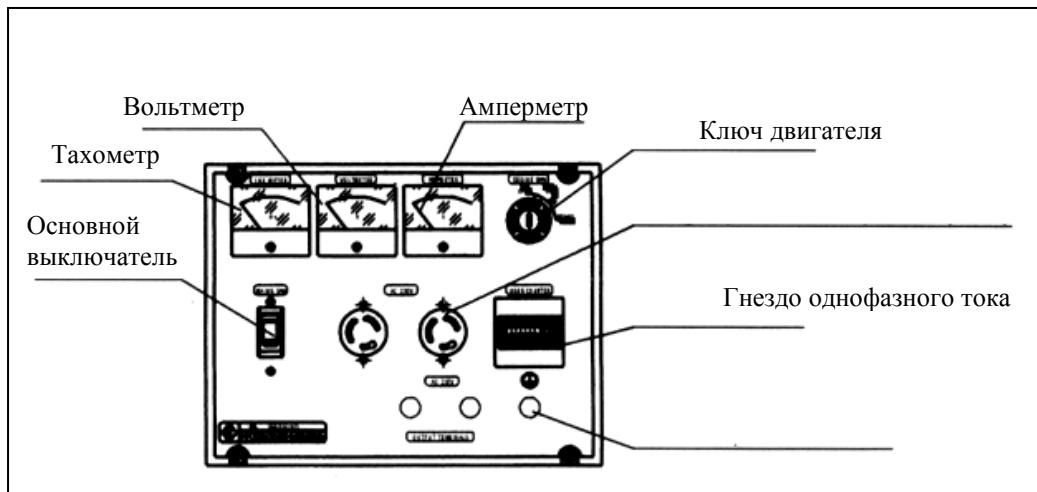

Технические характеристики

Модель				KGE12E	KGE12E3				
Генератор	Выход переменный ток	50Гц	Осн. режим	8,5кВА	10,5кВА				
			Ожидание	9,5кВА	11,5кВА				
	Фазность		однофазный		трёхфазный				
	Коэффиц. нагрузки		1,0		0,8				
	Напряжение		220-240В		380-400В				
	Возбуждение		самовозбуждающийся						
	Тип передачи		прямая						
	Регулировка напряжения		$\pm 1,5\%$						
Модель				KG690					
Двигатель	Номинальная мощность		8,5кВт/ 7,6кВт						
	Тип		четырёхтактный, бензиновый, с возд. охлаждением						
	Объём цилиндра		0,688 л						
	Количество цилиндров		2						
	Стартер		электрический						
	Потребление топлива, л/час		4,3						
	Объём топливного бака		15 л						
	Уровень шума		72дБ/50Гц						
Масса нетто (с колёсами)			152 (159) кг						
Габариты ДхШхВ (с колёсами)			910x600x620ММ (910x785x710ММ)						

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1) Требования к окружающей среде

1-1) Эксплуатация на открытом воздухе

- A) Установите генератор в сухом непыльном месте.
- B) Избегайте попадания прямых солнечных лучей на генератор.
- C) Установите генератор на ровную горизонтальную поверхность. Во избежание произвольных перемещений генератора рекомендуется подпереть его колышками.

1-2) Эксплуатация в помещении

- A) Использовать в хорошо проветриваемых помещениях или обеспечить отток выхлопных газов из помещения. Генератор потребляет значительный объём воздуха во время работы.
- B) Обеспечить расстояние от вентиляционного отверстия и от выхлопной трубы до какого-либо препятствия не менее 1,5 м.
- C) Температура окружающего воздуха не должна превышать 40⁰С.
- D) Установите генератор на ровную горизонтальную поверхность.

2) Подготовка двигателя

- A) Проверьте уровень масла и топлива в двигателе. Поддерживайте топливо и масло в количестве, указанном в руководстве по эксплуатации двигателя.
- B) Проверьте, насколько крепко закручены все болты и гайки. Подтяните при необходимости.

3) Подключение нагрузки

- A) Убедитесь, что подключаемая нагрузка не превышает номинальной мощности генератора. Плотно соединяйте все контакты.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- A) Только квалифицированный персонал должен осуществлять тестирование, обслуживание и ремонт генератора.
- B) Необходимо надевать спецодежду (очки, резиновые перчатки и т.д.) при работе с генератором.
- C) Не прикасаться к генератору руками без резиновых перчаток или мокрыми руками.
- D) Не подносить руки, волосы, одежду, инструмент и т.д. к подвижным частям генератора, таким как вентиляторы, ремни, роторы.
- E) Не вдыхать выхлопные газы.
- F) Не заправлять генератор топливом во время работы генератора и до тех пор, пока генератор не остынет.
- G) Не курить и не допускать попадания искр и открытого огня во время заправки генератора топливом.
- H) Строго соблюдать полярность аккумулятора («+» и «-»).
- I) Не наклонять аккумулятор.
- J) Используйте оборудование соответствующей грузоподъёмности при перемещении и транспортировке генератора.

4. ПРОГРЕВ

- A) Ежедневно проверяйте количество всех типов жидкостей и ГСМ генератора (генератор поставляется без масла).
- B) Включите топливный насос (положение «ВКЛ» (“ON”)).
- C) Поставьте основной выключатель в положение «ВЫКЛ» (“OFF”).
- D) Вытащите защитный клин.
- E) Поверните ключ двигателя в положение «СТАРТ» (“START”).
- F) Прогрейте двигатель в течение 3-5 минут.

5. ПУСК

- A) Поставьте рычаг регулировки скорости в левое положение.
- B) Проверьте показания вольтметра.
- C) Поставьте основной выключатель в положение «ВКЛ» (“ON”)
- D) Убедитесь, что показания вольтметра соответствуют показаниям нормальной нагрузки.

6. ОСТАНОВКА

- A) Поставьте основной выключатель в положение «ВЫКЛ» (“OFF”).
- B) Поверните ключ двигателя в положение «СТОП» (“STOP”)
- C) Закройте топливный насос, если планируется транспортировка или хранение генератора.

7. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Данная инструкция предназначена для устранения простейших неполадок без тестирования и без применения специальных инструментов.

Однако для выяснения причины большинства неполадок составных частей генератора требуются тестирующие и измеряющие инструменты.


Если в ходе визуального осмотра вы не можете выявить причину неполадки, обратитесь в наш сервисный центр.

8. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Отсутствие или нехватка электроэнергии	1. Низкая скорость двигателя 2. Поломка роторного диода 3. Разрыв провода в роторе 4. Поломка выключателя 5. Поломка AVR (автоматического регулятора напряжения)	1. Повышать скорость двигателя, пока не достигнете требуемого напряжения 2. Заменить диод 3. Починить или заменить 4. Заменить выключатель 5. Заменить AVR
Электроэнергия присутствует, но пропадает после подачи нагрузки	1. Низкая скорость двигателя 2. Слишком длинный провод между генератором и нагрузкой 3. Слишком высокая нагрузка	1. Повысить скорость двигателя 2. Максимально сократить длину провода 3. Понизить нагрузку до уровня номин. мощности генератора
Постоянно выключается выключатель при подаче нагрузки	1. Перегрузка 2. Ошибка цепи в нагрузке	1. Понизить нагрузку 2. Найти и устраниить неполадку в оборудовании-нагрузке
Шум в подшипниках	Износ подшипников	Заменить подшипники
Вольтметр не функционирует	Поломка вольтметра	Заменить вольтметр
Амперметр не функционирует	Поломка амперметра	Заменить амперметр

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

1. Электрическая схема модели KGE 12E

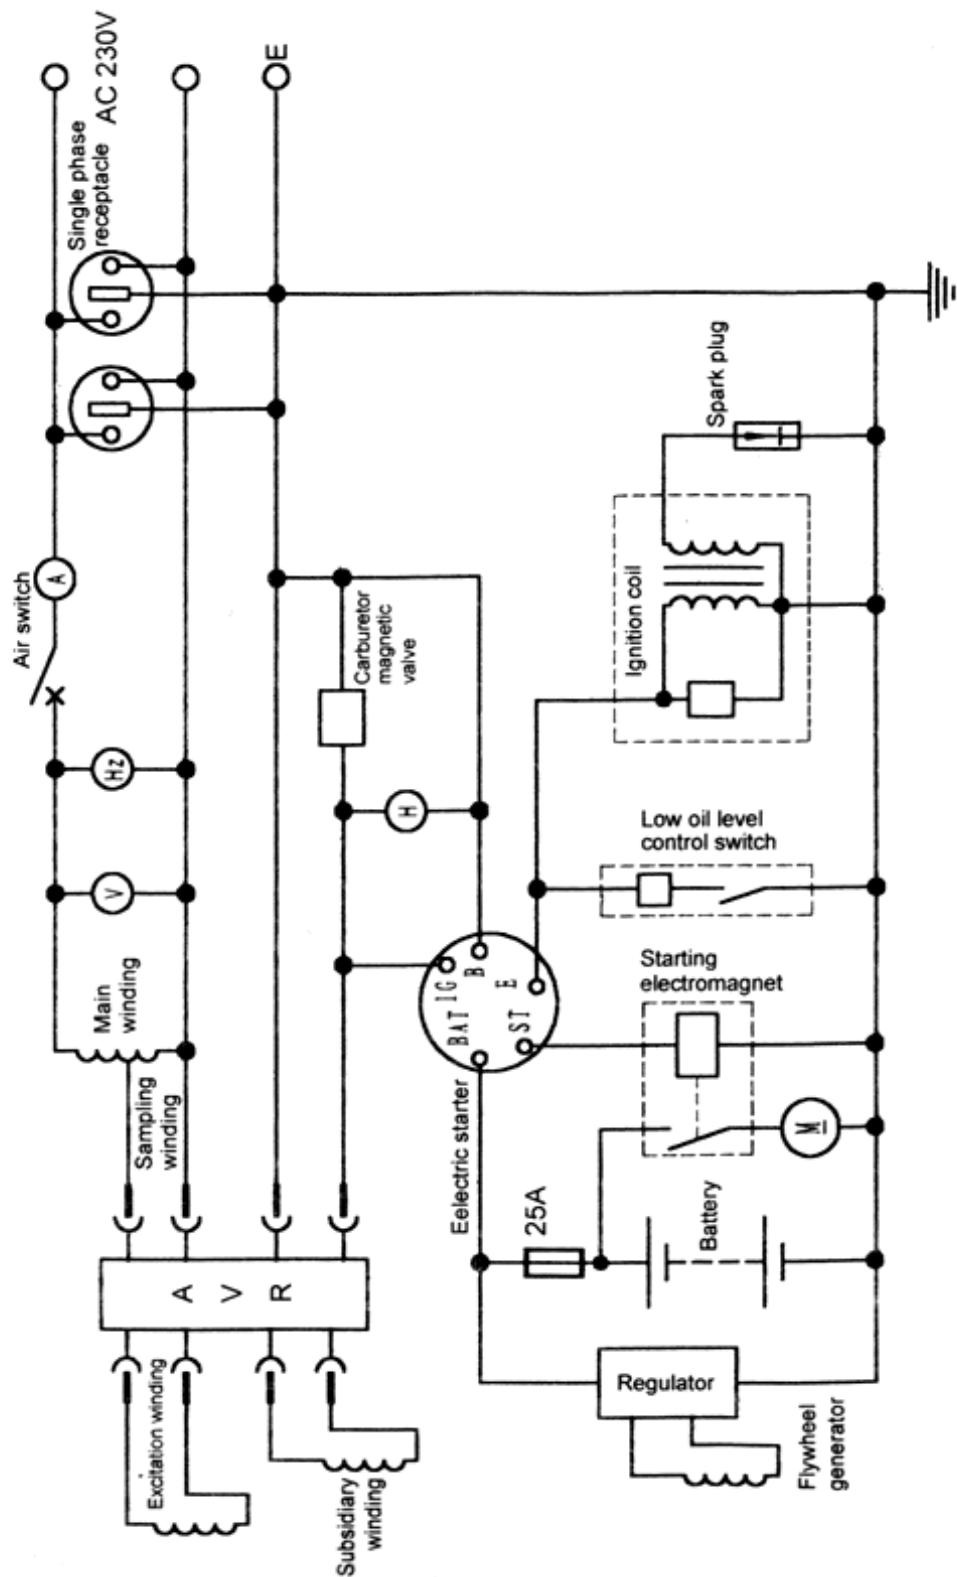

2. Электрическая схема модели KGE 12E3

